

Основные чертежи по монтажу

Конструкция: деревянный каркас.

Установка панелей горизонтально.

Монтаж на кляммеры по деревянной обрешетке.

Серия W 14мм, размер панели: 455x3030 мм.

Содержание

- Цоколь: фундаментный отлив.
- Горизонтальное соединение: соединение “шип–паз”.
- Вертикальное соединение: соединительный профиль; герметизация шва.
- Внутренний угол.
- Внешний угол:
 - Фиброцементный внешний угол Nichiha;
 - Вкладной внешний угол;
 - Декоративные фиброцементные накладки;
 - Устройство внешнего угла $>90^0$;
- Проемы: верхний, нижний и боковой участка.
- Софиты: финишная планка, герметизация.
- Свесы: отлив (сталь).
- Сопряжение кровли со стеной.

Цоколь



Фундаментный отлив

○ Фундаментный отлив выверить горизонтально.

○ Крепить к конструкции каркаса гвоздями с шагом не более 500 мм.

○ Оставить зазор 10-15 мм между фундаментным отливом и нижним горизонтальным краем панели Nichiha.

○ Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

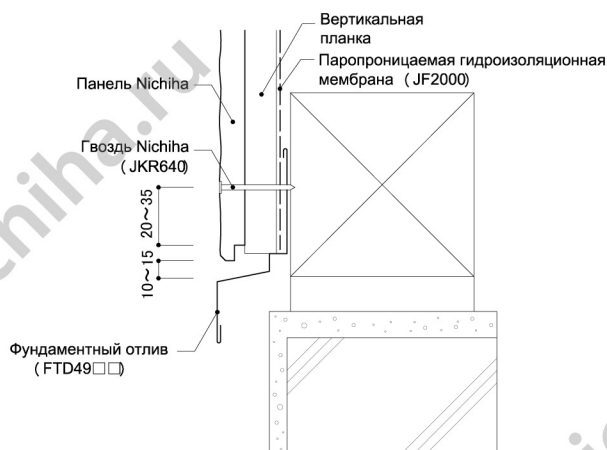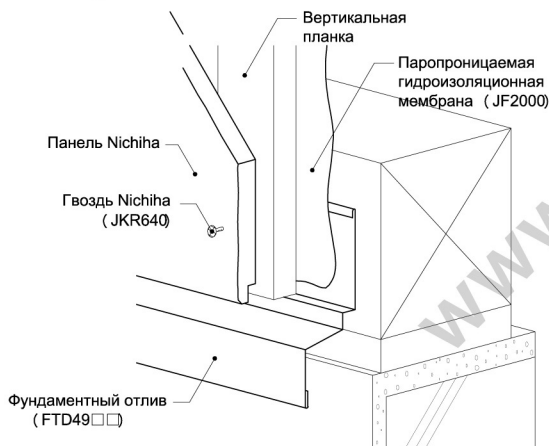

Примечание


1. Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

2. □□ - комбинация цифр для определения цвета элемента (см. каталог Nichiha).

Масштаб 1:3

Nichiha W 14 мм
455 x 3,030 мм

 Деревянная подсистема





Установка:

горизонтально

Горизонтальное соединение

Соединение "шип-паз"

- Панели плотно состыковать по соединению "шип-паз".
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

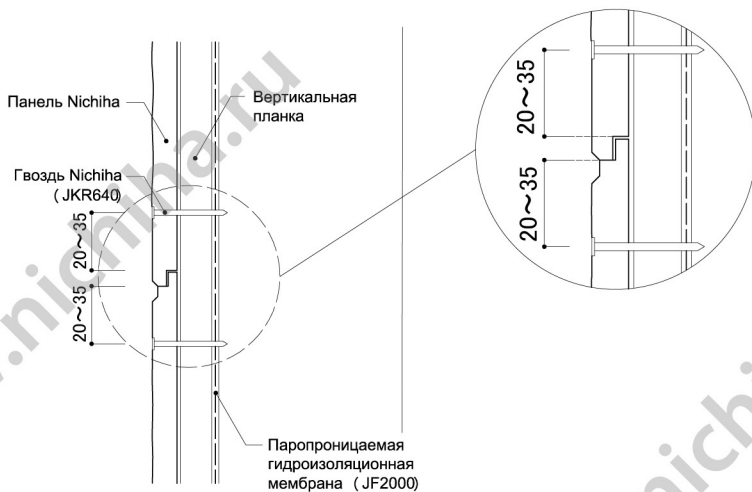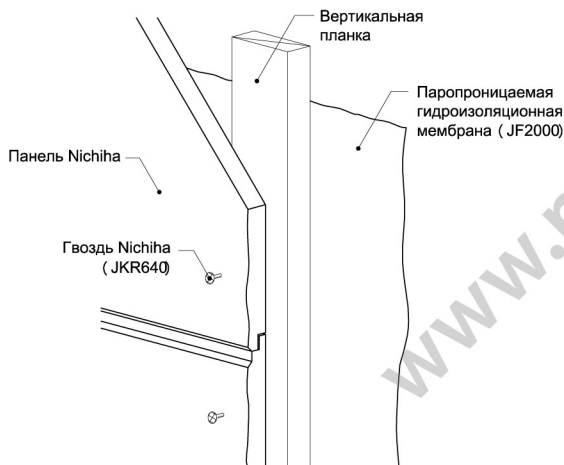

Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Вертикальное соединение


Соединительный профиль Герметизация шва

ОУстановить соединительный профиль 03 перед устройством вертикального соединения. Профиль создает 10мм шов между панелями.

ОИспользовать монтажный скотч для защиты краев панелей перед герметизацией, торцы панелей предварительно покрыть грунтовкой за два раза, заполнить шов герметиком Nichiha.

ОКрепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

※Гвоздь располагать не менее чем в 10мм от кромки вертикальной планки.

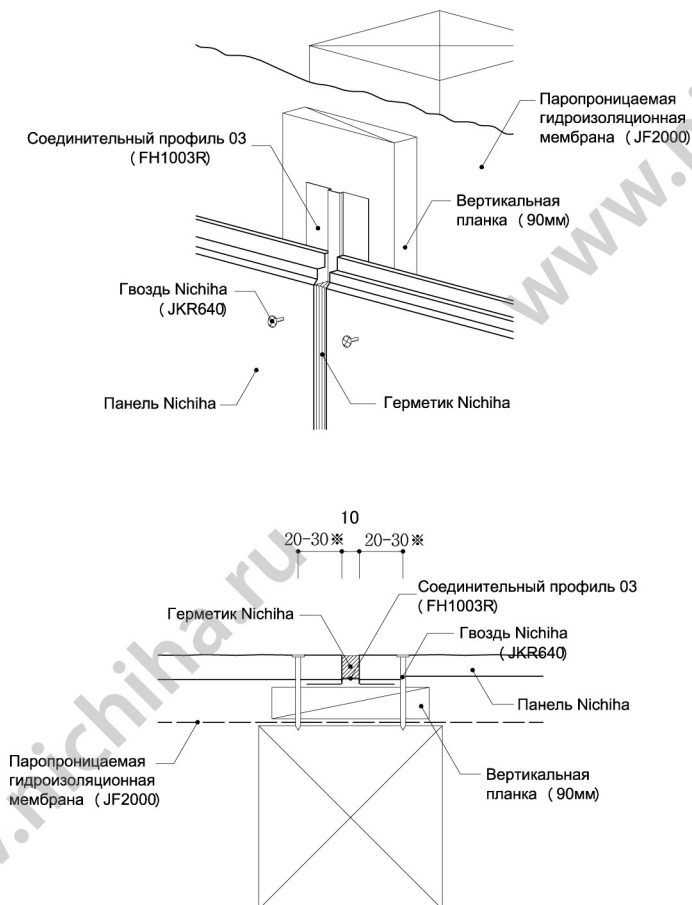

Примечание



Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Внутренний угол

Герметизация соединения

- Дополнительные планки установить для крепления вертикальных планок при устройстве внутреннего угла.
- Установить внутренний угол 50, односторонний соединительный профиль 03, панель.
- Профиль создает 10 мм шов между панелями.
- Использовать монтажный скотч для защиты краев панелей перед герметизацией, торцы панелей предварительно покрыть грунтовкой за два раза, заполнить шов герметиком Nichiha.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

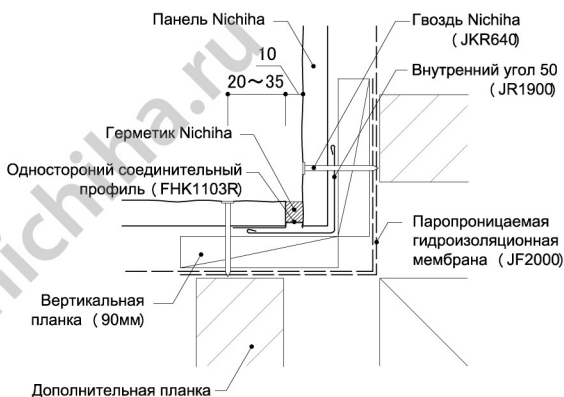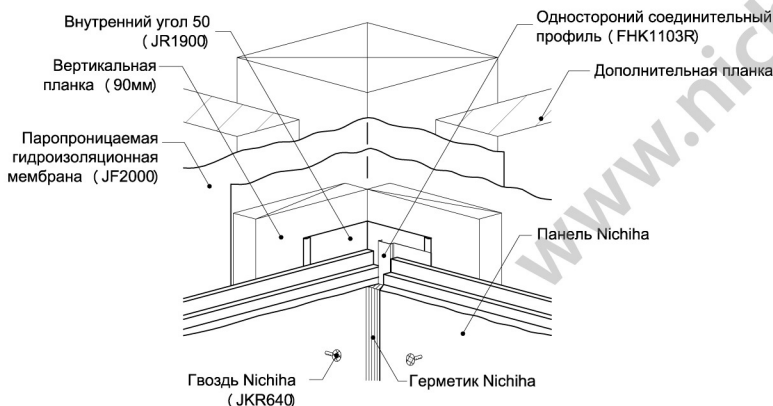

Примечание



Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Внешний угол

Вкладной внешний угол

- Крепить вкладной внешний угол гвоздями.
- Вставить панель до упора во вкладной внешний угол.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

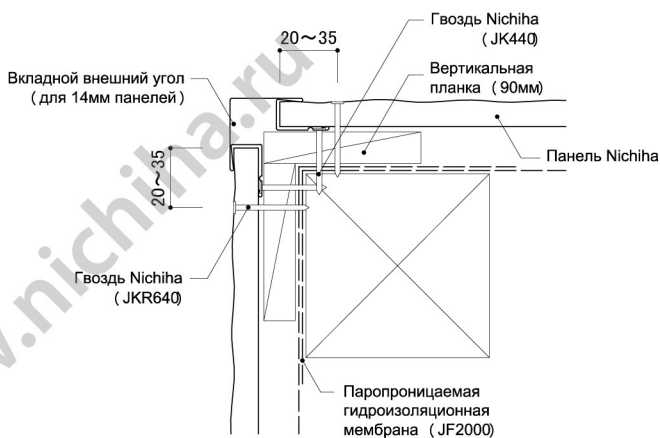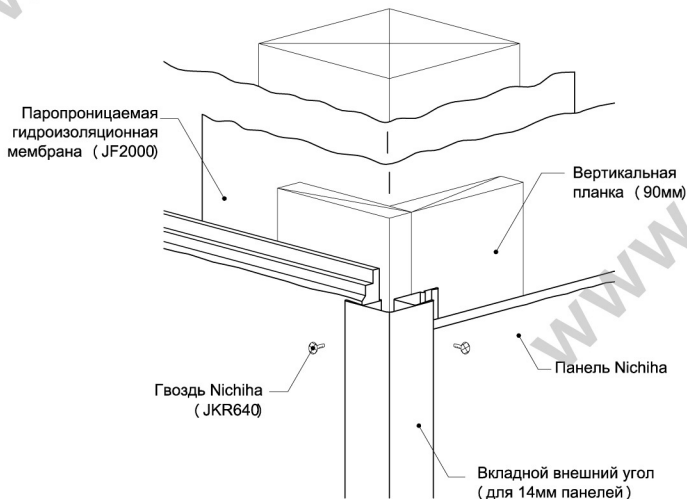

Примечание



Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Внешний угол

Декоративные фиброцементные накладки

- Декоративную фиброцементную накладку установить плотно к торцевой грани панели.
- Декоративный фиброцементный внешний угол крепить к панелям специальными окрашенными самонарезающими винтами, как показано ниже.
- Возможна установка дополнительных самонарезающих винтов с целью плотного крепления декоративной фиброцементной накладки и панели.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

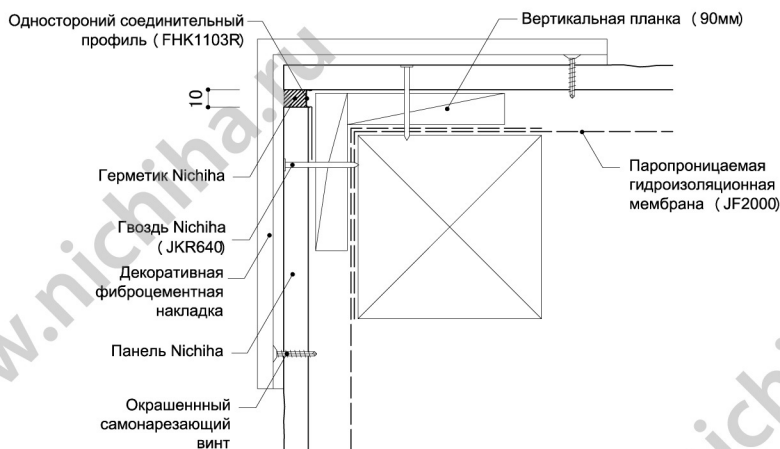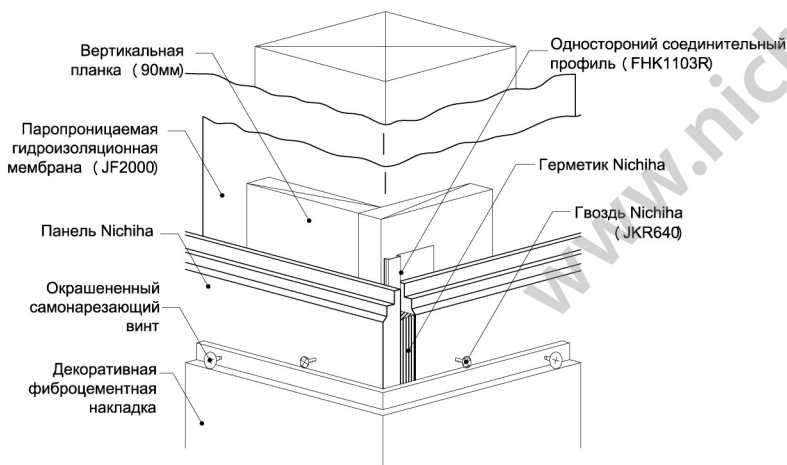

Примечание



Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Внешний угол

Устройство внешнего угла >90°

- Установить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану внахлест, металлический вкладыш (неоригинальное изделие Nichiha).
- Между торцами панелей оставить зазор 10 мм, в зазор установить уплотняющую прокладку 03.
- Использовать монтажный скотч для защиты краев панелей перед герметизацией, торцы панелей предварительно покрыть грунтовкой за два раза, заполнить шов герметиком Nichiha..
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

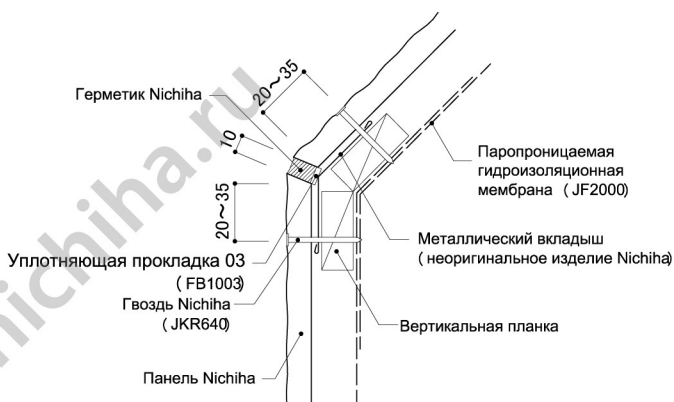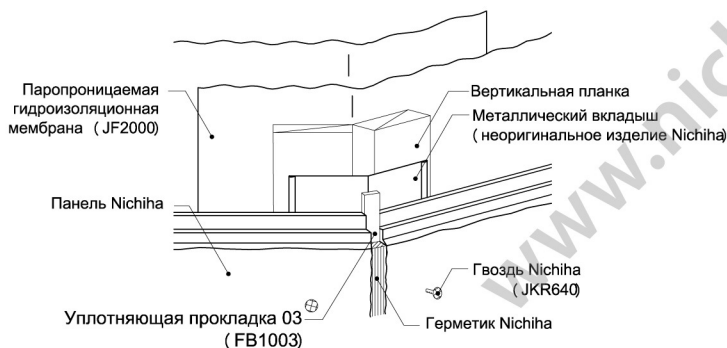

Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Проемы

Верхний участок

- Паропроницаемую гидроизоляционную мембрану установить, зафиксировав водопроницаемой двухсторонней самоклеющейся лентой по контуру проема.
- Установить водоотводящие вкладыши согласно чертежа с шагом 900 мм. Водоотводящие вкладыши крепить на двухсторонний скотч к раме и заполнить шов герметиком Nichiha.
- Не использовать уплотняющую прокладку 03 за водоотводящим вкладышем для обеспечения корректной работы последнего.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.


Заполнить герметиком пространство над водоотводящим вкладышем.



Узел отделки проема


Назначение водоотводящего вкладыша

При установке водоотводящего вкладыша убедитесь, что он не блокируется уплотняющей прокладкой 03, для обеспечения водоотведения.

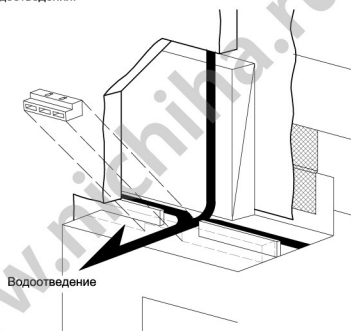

Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

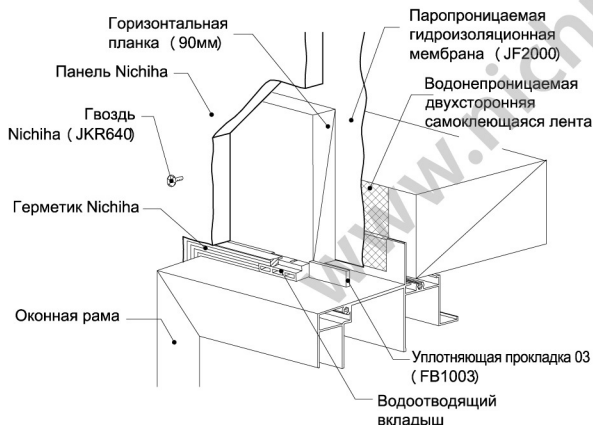


Масштаб 1:3

Проемы




Нижний участок

- Паропроницаемую гидроизоляционную мембрану установить, зафиксировав водонепроницаемой двухсторонней самоклеющейся лентой по контуру проема.
- Между краем панели и конструкцией оконного обрамления оставить зазор-10мм. Зазор заполнить уплотняющей прокладкой 03.
- Края панелей защитить монтажным скотчем. Торцы панелей обработать грунтовкой за два раза. Шов заполнить герметиком Nichiha.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.


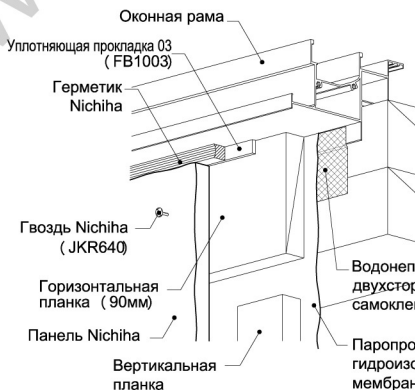


Примечание Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

■ В случае, когда конструкция оконного обрамления незначительно выступает за плоскость стены, установить отлив Nichiha, для обеспечения защиты от влаги.

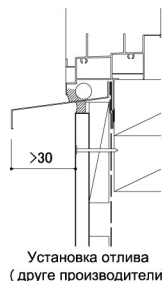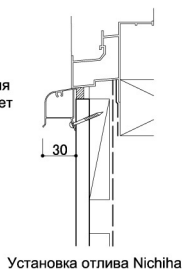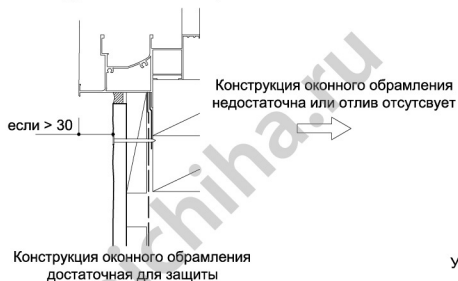

■ Заглушка отлива в нижней части оконного проема должна выступать на 30 мм, как показано ниже.

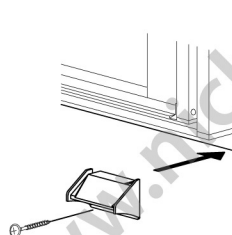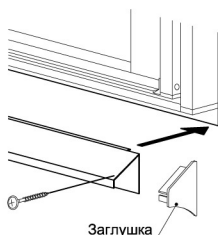

Nichiha W 14 мм
455 x 3,030 мм

Деревянная подсистема



Крепление на гвозди

Установка:
Вертикальная горизонтально
планка

Проемы

Боковой участок

- Паропроницаемую гидроизоляционную мембрану установить, зафиксировав водонепроницаемой двухсторонней самоклеющейся лентой по контуру проема.
- Между краем панели и конструкцией оконного обрамления оставить зазор-10мм.
- Края панелей защитить монтажным скотчем. Торцы панелей обработать грунтовкой за два раза. Шов заполнить герметиком Nichiha.
- Крепить панель Nichiha гвоздями Nichiha.

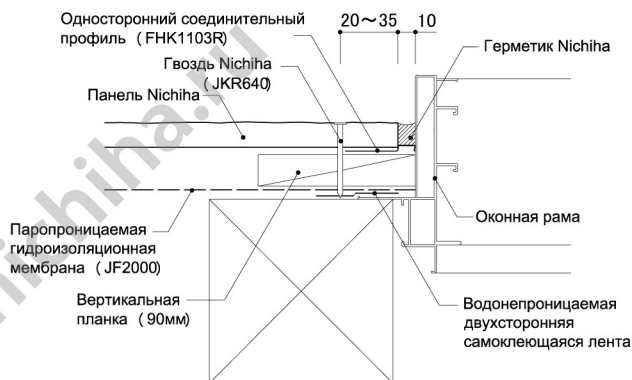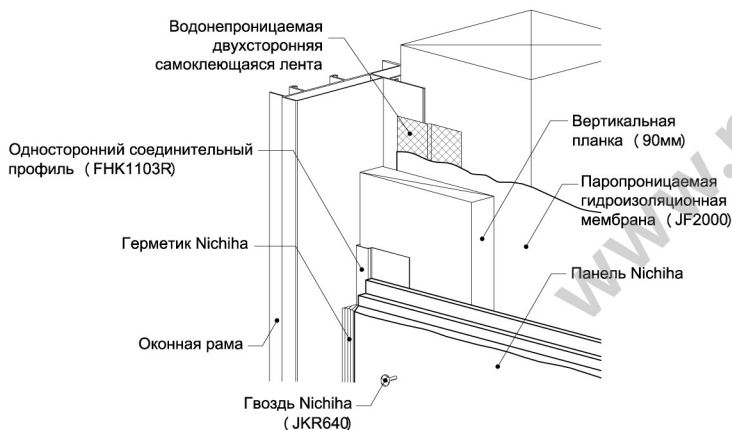

Примечание



Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Софиты

Финишная планка (сталь)

- Установить финишную планку перед монтажом панели.
- Вставить панель в финишную планку и крепить гвоздем Nichiha.

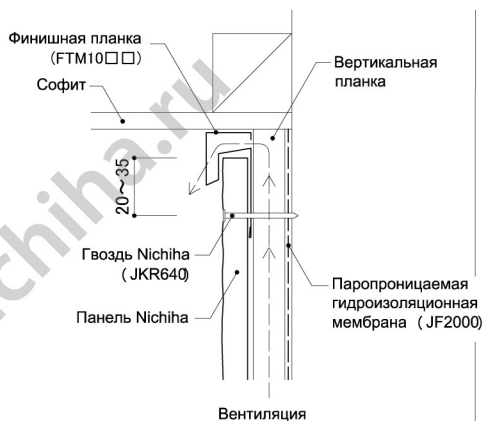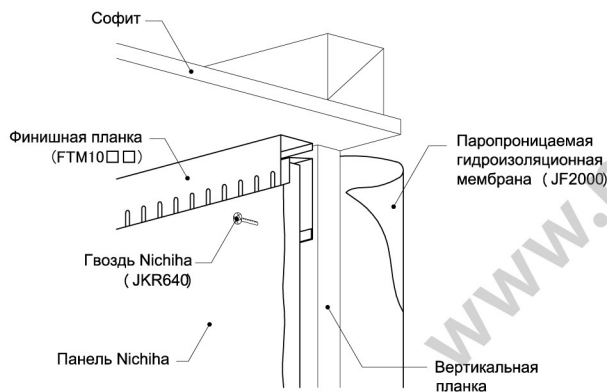

Примечание

1. Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.
2. □□ - комбинация цифр для определения цвета элемента (см. каталог Nichiha) .

Масштаб 1:3

Nichiha W **14 мм**
455 x 3,030мм

Деревянная подсистема

Крепление на гвозди

Установка: Вертикальная горизонтально планка



Софиты

Герметизация

○Для обеспечения вентиляции установить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану, вертикальную планку до установки софита.

○Установить односторонний соединительный профиль 03 перед установкой софита и панели для обеспечения 10мм шва. Шов заполнить герметиком Nichiha.

○Панель Nichiha крепить на гвозди Nichiha.

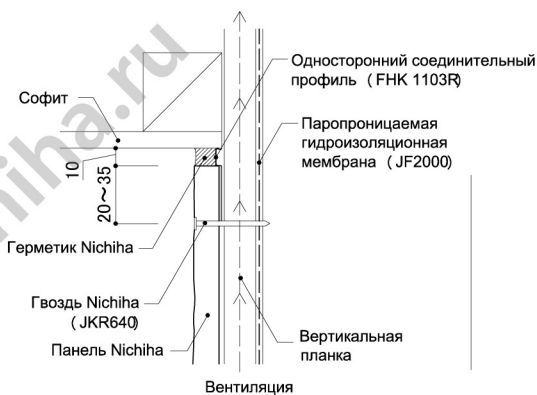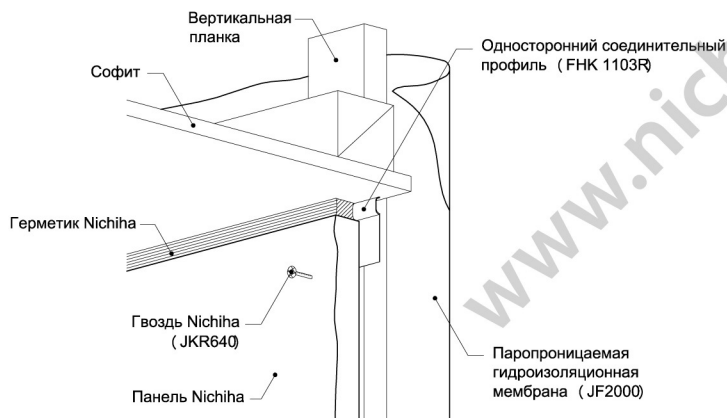


Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Nichiha W **14 мм**
455 x 3,030 мм

 Деревянная подсистема



Крепление на гвозди



Вертикальная планка

Установка:





Свесы

Отлив (сталь)

○ Установить отлив затем установить паропроницаемую гидрозащитную мембрану как показано ниже.

○ Оставить зазор -10мм между нижней горизонтальной гранью панели и отливом.

○ Панель Nichiha крепить гвоздями Nichiha.

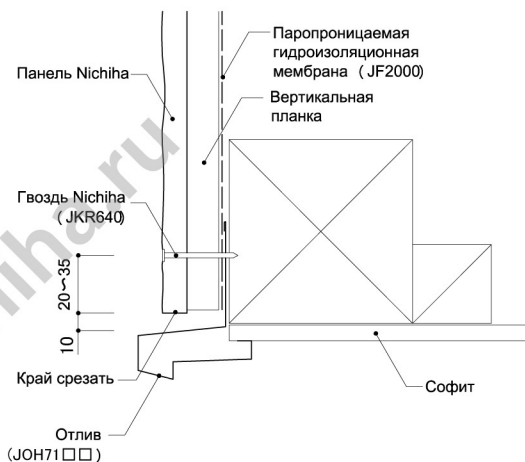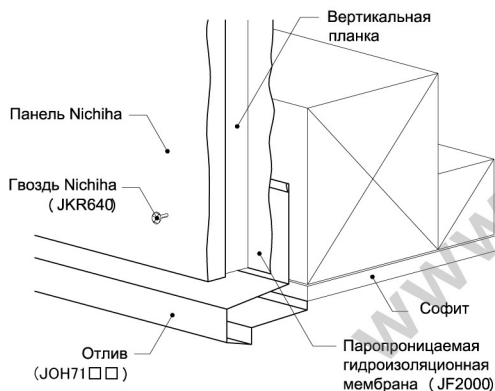

Срезы

Все срезы без защиты герметиком должны быть покрыты герметизирующим составом за два раза (второй слой наносить после высыхания первого) .


Примечание

1. Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.
2. □ □ - комбинация цифр для определения цвета элемента см. каталог Nichiha.


Масштаб 1:3

Nichiha W **14 мм**
455 x 3,030 мм

 Деревянная подсистема



Крепление на гвозди

 


Установка: Вертикальная горизонтально
планка

Сопряжение кровли со стеной


Вид А

○ Оставить зазор -20мм между нижней гранью панели и конструкцией кровли. Панели Nichiha крепить гвоздями Nichiha.

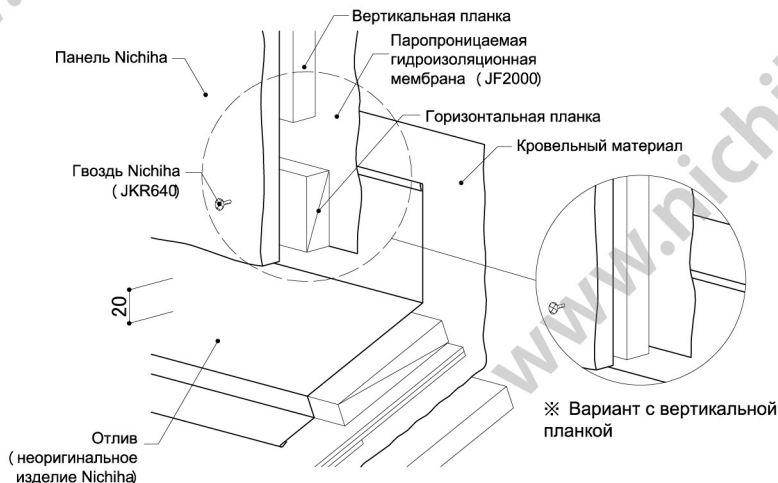

Примечание

Вид А

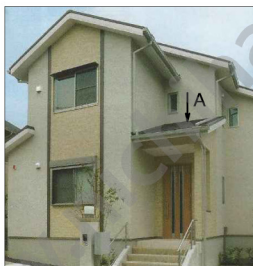

Срезы

Все срезы без защиты герметиком должны быть покрыты герметизирующим составом за два раза (второй слой наносить после высыхания первого).



Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3

Nichiha W **14 мм**
455 x 3,030 мм

Деревянная подсистема


Крепление на гвозди

Установка: Вертикальная горизонтально
планка

Сопряжение кровли со стеной

Вид Б

О Оставить зазор -20мм между нижней гранью панели и конструкцией кровли. Панели Nichiha крепить гвоздями Nichiha.

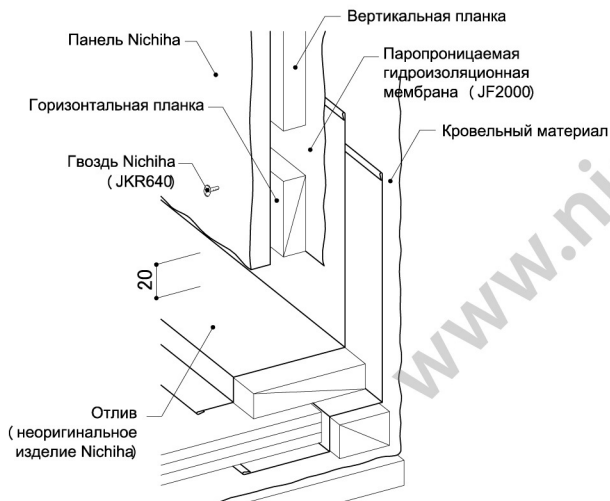

Примечание

Вид Б



Срезы

Все срезы без защиты герметиком должны быть покрыты герметизирующим составом за два раза (второй слой наносить после высыхания первого) .



Примечание

Используйте небольшое количество краски Nichiha для окрашивания шляпок гвоздей.

Масштаб 1:3